

A1

**DEMANDE
DE BREVET D'INVENTION**

(21)

N° 81 15012

(54) Véhicule blindé de reconnaissance et de combat.

(51) Classification internationale (Int. Cl.⁸). F 41 H 7/02.

(22) Date de dépôt..... 3 août 1981.

(33) (32) (31) Priorité revendiquée :

(41) Date de la mise à la disposition du
public de la demande..... B.O.P.I. — « Listes » n° 5 du 4-2-1983.

(71) Déposant : FIVES-CAIL BABCOCK, société anonyme. — FR.

(72) Invention de : Jean R. Durand.

(73) Titulaire : *Idem* (71)

(74) Mandataire : Etienne Fontanié, Fives-Cail Babcock,
7, rue Montalivet, 75383 Paris Cedex 08.

-1-

Les véhicules militaires blindés connus sont constitués par une carcasse en tôles d'acier soudées formant une caisse fermée dans laquelle sont logés tous les organes du véhicule à l'exception des roues et des armes portées par une tourelle blindée. La forme et les dimensions de la carcasse sont différentes pour chaque type de véhicule et dépendent de son utilisation.

Le but de la présente invention est de permettre une standardisation de certains éléments de ces véhicules en vue de réduire les coûts de fabrication et les frais d'entretien.

Le véhicule blindé objet de la présente invention est caractérisé en ce qu'il est formé d'un caisson avant et d'un caisson arrière assemblés au moyen de panneaux en tôle de blindage, ces deux caissons étant identiques et chacun d'eux étant équipé de roues motrices et directrices et d'un groupe moteur accouplé à un générateur hydraulique ou électrique alimentant des moteurs montés sur les roues.

De préférence, les deux générateurs sont reliés aux moteurs des roues à travers un système de distribution permettant d'alimenter tous les moteurs par un seul générateur, l'autre étant à l'arrêt, ou simultanément par les deux générateurs.

Les caissons avant et arrière peuvent être assemblés dos à dos ou espacés longitudinalement les uns des autres, les panneaux d'assemblage formant alors un caisson central. On peut ainsi réaliser à partir des éléments de base que constituent les caissons standards des véhicules spécialement adaptés à des utilisations spécifiques.

Chaque caisson peut comporter seulement deux roues motrices et directrices ou une paire de roues motrices et directrices et une paire de roues motrices et non-orientables. Dans ce dernier cas, les roues non-orientables sont placées entre les roues avant et arrière motrices et directrices. Des moyens peuvent être prévus pour régler la position par rapport au sol des roues intermédiaires de façon à pouvoir les amener au contact du sol ou les en écarter suivant la nature du terrain sur lequel le véhicule se déplace.

-2-

D'autres caractéristiques de l'invention apparaîtront à la lecture de la description qui suit et se réfère aux dessins l'accompagnant qui montrent, à titre d'exemple non limitatif, un mode de réalisation de l'invention et sur
5 lesquels :

La figure 1 est une vue de côté d'un véhicule blindé réalisé conformément à l'invention;

La figure 2 est une vue de dessus du véhicule de la figure 1;

10 La figure 3 est une vue de face du véhicule de la figure 1;

La figure 4 est une coupe montrant un détail de la structure d'un caisson.

15 La figure 5 est une vue éclatée du véhicule, et La figure 6 est une vue fantôme du véhicule.

Le véhicule représenté sur les dessins est formé de deux caissons identiques 10 et 12 qui sont accolés par une de leurs faces 14, qui est plane et verticale, ^{et} assemblés au moyen de panneaux en tôle de blindage 16, 18 et 20. Le
20 panneau supérieur 16 sert de support à la tourelle 22 et c'est sur lui qu'est usiné le plan de pose de la couronne à billes de la tourelle. Le panneau inférieur 18 assure la protection contre les mines et les panneaux latéraux 20 assurent une protection accrue de l'équipage.

25 Au lieu d'être accolés, comme dans l'exemple représenté, les caissons 10 et 12 pourraient être espacés longitudinalement l'un de l'autre, les panneaux d'assemblage formant alors un caisson central dont les dimensions seraient choisies en fonction de l'utilisation prévue pour le véhicule.

30 Les caissons 10 et 12 sont formés de tôles de blindage assemblées par soudage de façon que le véhicule présente des surfaces extérieures inclinées d'environ 60°, assurant ainsi une protection convenable contre les projectiles. Des renforts intérieurs en tôle 24 (figure 4) assurent
35 la rigidité de l'ensemble et fournissent un surcroît de protection à l'équipage, aux organes moteurs, de commande et de combat du véhicule. Le volume disponible entre les tôles de blindage et les renforts intérieurs pourra être utilisé pour

-3-

loger des équipements accessoires, par exemple le système de réfrigération des circuits moteurs et hydrauliques, ou rempli de mousse thermodurcissable assurant une protection améliorée contre les projectiles perforants.

5 Chaque caisson est muni de deux roues motrices et directrices 25 et deux roues motrices, non orientables 27.

10 Chaque caisson 10, 12 est équipé d'un moteur thermique 26 accouplé à un générateur hydraulique 28. Les deux moteurs et générateurs sont identiques et disposés de la même manière dans les caissons. Chaque générateur est relié à un bloc de répartition 30 qui est lui-même relié aux quatre moteurs hydrauliques 32 des quatre roues 25 et 27 situées d'un même côté du véhicule. Ces liaisons sont schématisées par des traits discontinus sur la figure 2. Les
15 deux blocs de distribution sont interconnectés de façon à pouvoir, soit alimenter tous les moteurs 32 à partir d'un seul générateur, soit utiliser simultanément les deux générateurs. Une vanne automatique ou télécommandée 34 permet d'isoler un groupe générateur avarié en cas de nécessité.
20 En variante, un bloc de répartition pourrait être relié aux roues avant et l'autre aux roues arrières du véhicule.

25 Les blocs de répartition 30 comportent des servovannes commandées par le pilote ou par le chef de char et permettant d'isoler un ou plusieurs moteurs 32. Des capteurs de rotation ou des capteurs de couple montés sur les moteurs 32, ainsi que des capteurs de pression placés sur les tuyauteries d'alimentation permettent de déceler immédiatement tout circuit défaillant. Un dispositif automatique, asservi par exemple à un seuil de pression ou de couple, permet de
30 déceler le circuit défaillant et de continuer à disposer de toute la puissance sur les autres circuits.

 Ces dispositions constructives assurent à l'engin une sécurité accrue en cas d'avarie en combat et lui permettent de s'éloigner de la zone dangereuse.

35 L'énergie hydraulique fournie par les générateurs 28 peut être utilisée pour alimenter la tourelle par l'intermédiaire de joints tournants.

 Les générateurs et les moteurs hydrauliques 28, 32

-4-

pourraient être remplacés par des générateurs et des moteurs électriques.

L'intérêt d'avoir deux groupes moteurs-générateurs séparés et identiques réside dans la réduction du prix de revient du véhicule par une construction en série plus importante, l'interchangeabilité des pièces permettant de réduire les frais d'entretien, l'économie réalisée en n'utilisant qu'un seul groupe moteur-générateur pour les déplacements du véhicule sur route et la possibilité de pouvoir assurer la sauvegarde du véhicule et de l'équipage, en cas de dommages causés au combat à un groupe moto-générateur, en utilisant l'autre groupe.

L'utilisation de transmissions hydrauliques ou électriques entre les moteurs et les roues permet de faire fonctionner les moteurs 26 à régime constant et au couple maximum ce qui est une garantie de longévité et permet d'optimiser la consommation de carburants.


La conception modulaire de la caisse et des organes moteurs et de propulsion autorise une interchangeabilité presque totale des différents composants, ce qui permet d'assurer l'entretien dans des conditions économiques.

De nombreuses modifications peuvent être apportées au mode de réalisation décrit par l'emploi de moyens techniques équivalents et il est bien entendu que toutes ces modifications entrent dans le cadre de l'invention.

-5-

RE V E N D I C A T I O N S

1. Véhicule blindé de reconnaissance et de combat, caracté-
risé en ce qu'il est formé d'un caisson avant (10) et
d'un caisson arrière (12) assemblés au moyen de panneaux
5 en tôle de blindage (16, 18, 20) et en ce que ces deux
caissons sont identiques et chacun d'eux est équipé de
roues motrices et directrices (25) et d'un moteur thermi-
que (26) accouplé à un générateur hydraulique ou électri-
que (28) alimentant des moteurs (32) montés sur les roues.
- 10 2. Véhicule blindé selon la revendication 1, caractérisé en
ce que les deux générateurs (28) sont reliés aux moteurs
(32) à travers un système de distribution (30) permettant
d'alimenter tous les moteurs, soit par l'un ou l'autre
des générateurs, soit simultanément par les deux généra-
15 teurs.
3. Véhicule blindé selon la revendication 1 ou 2, caractéri-
sé en ce que les caissons avant et arrière (10, 12) sont
accolés dos à dos.
- 20 4. Véhicule blindé selon la revendication 1 ou 2, caractéri-
sé en ce que les caissons avant et arrière (10, 12) sont
espacés longitudinalement l'un de l'autre et les panneaux
d'assemblage (16, 18, 20) forment un caisson central.
- 25 5. Véhicule blindé selon la revendication 1, 2, 3 ou 4,
caractérisé en ce que chaque caisson comporte deux roues
motrices et directrices (25) et deux roues motrices non-
orientables (27), toutes ces roues étant entraînées par
des moteurs (32) alimentés par les générateurs (28).

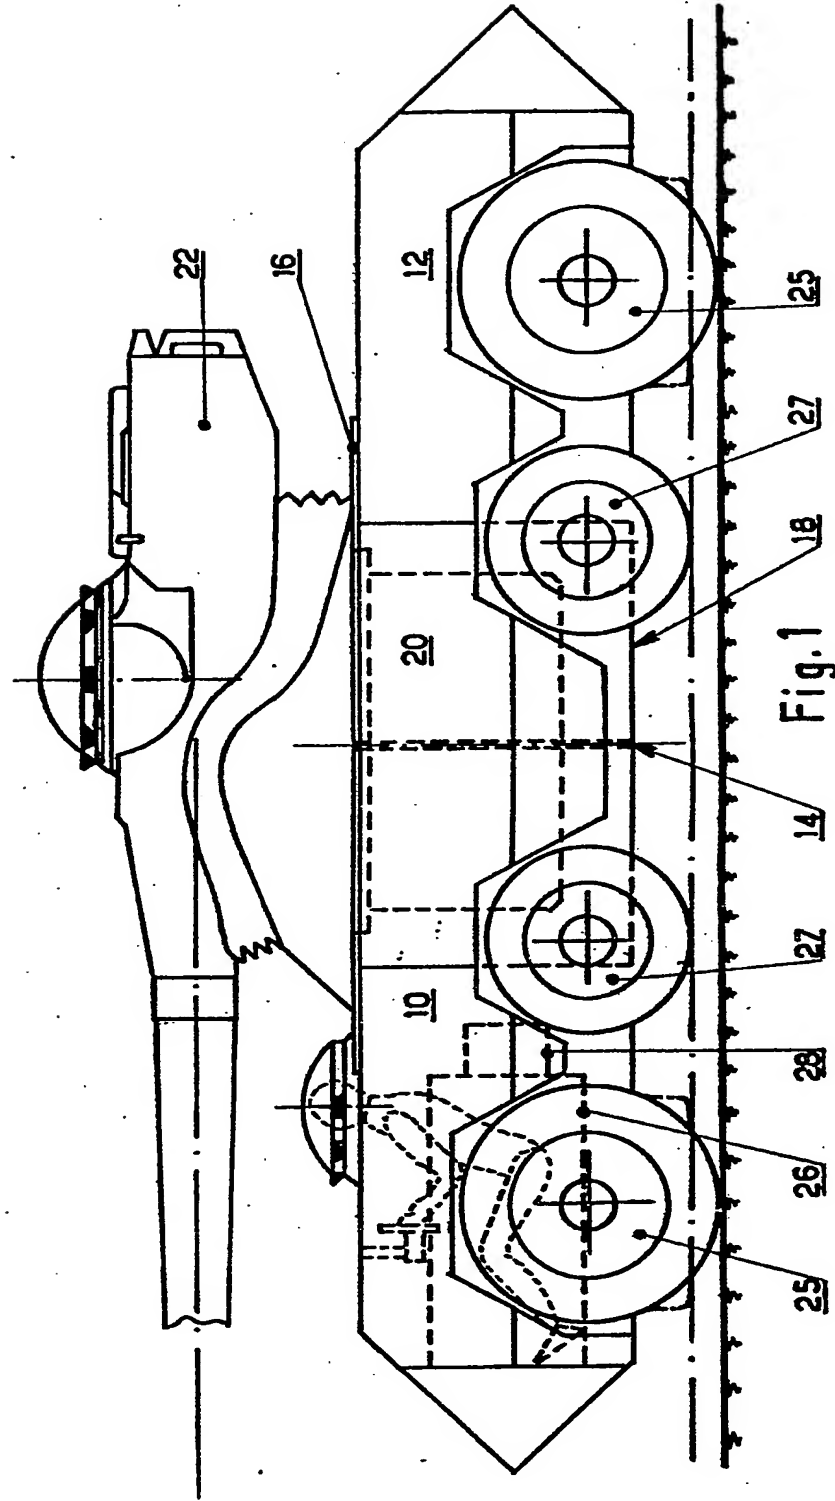

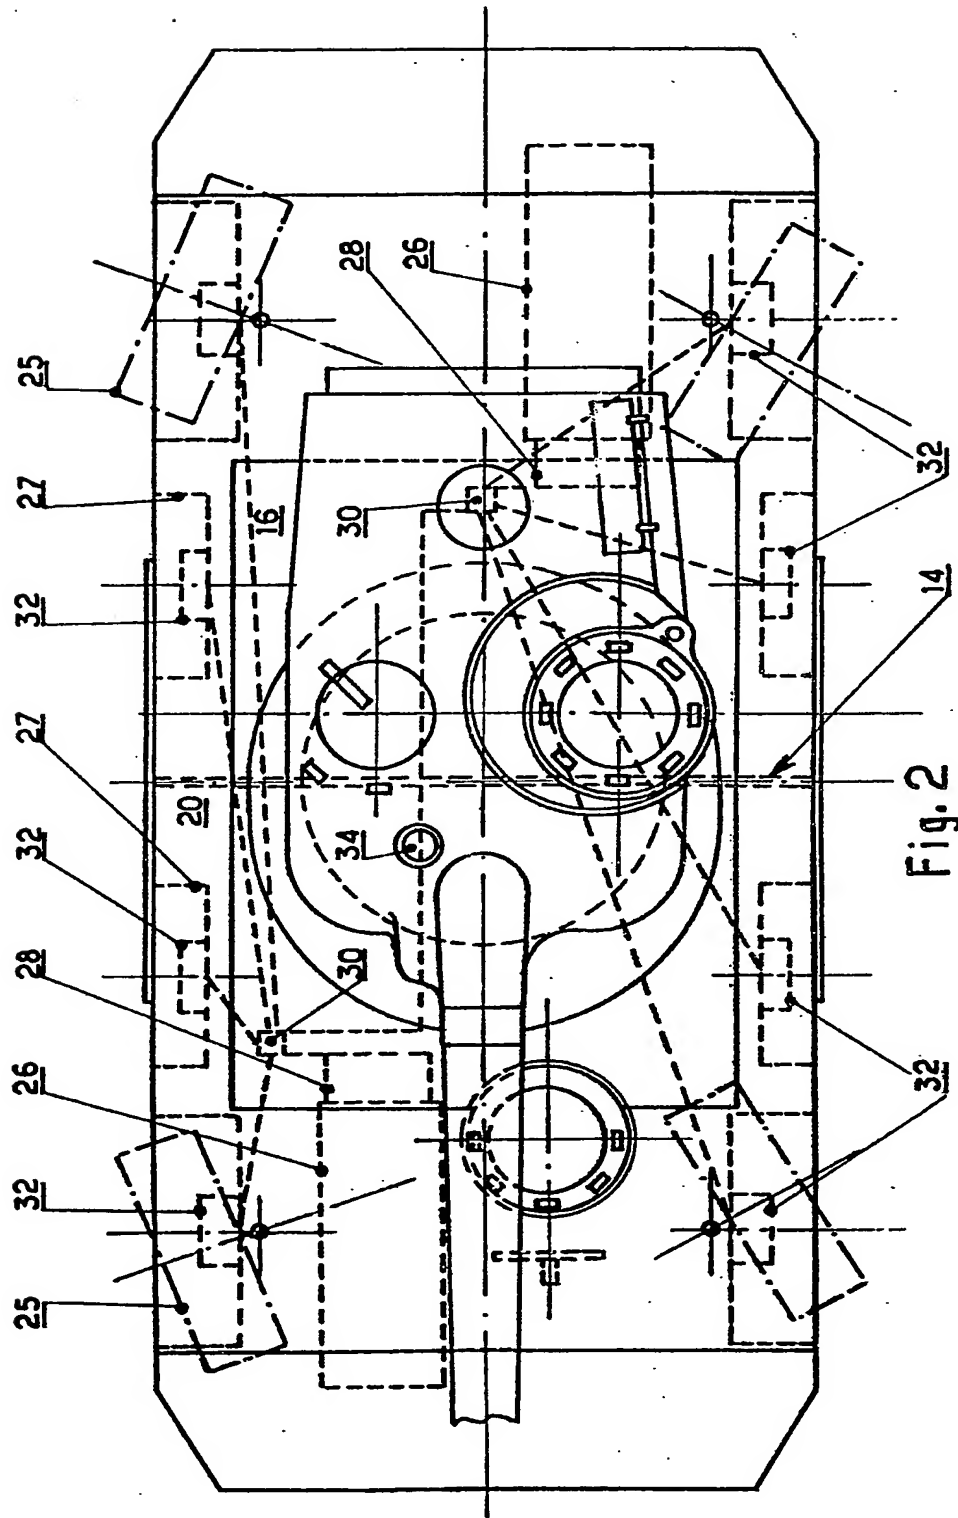
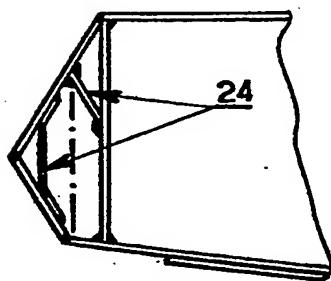
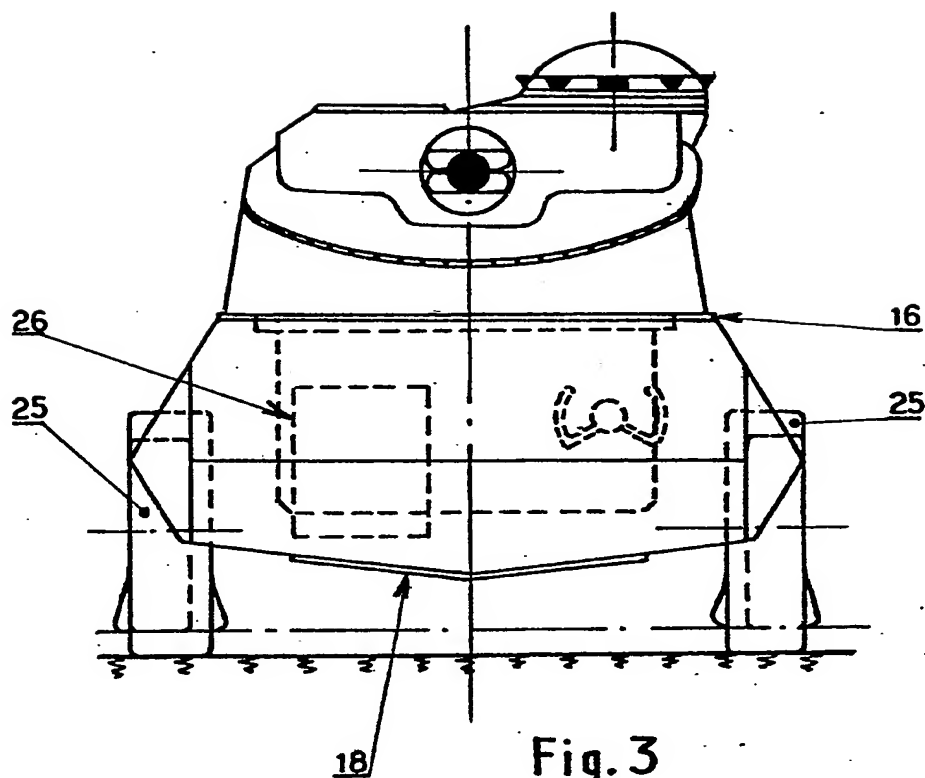


Fig. 2



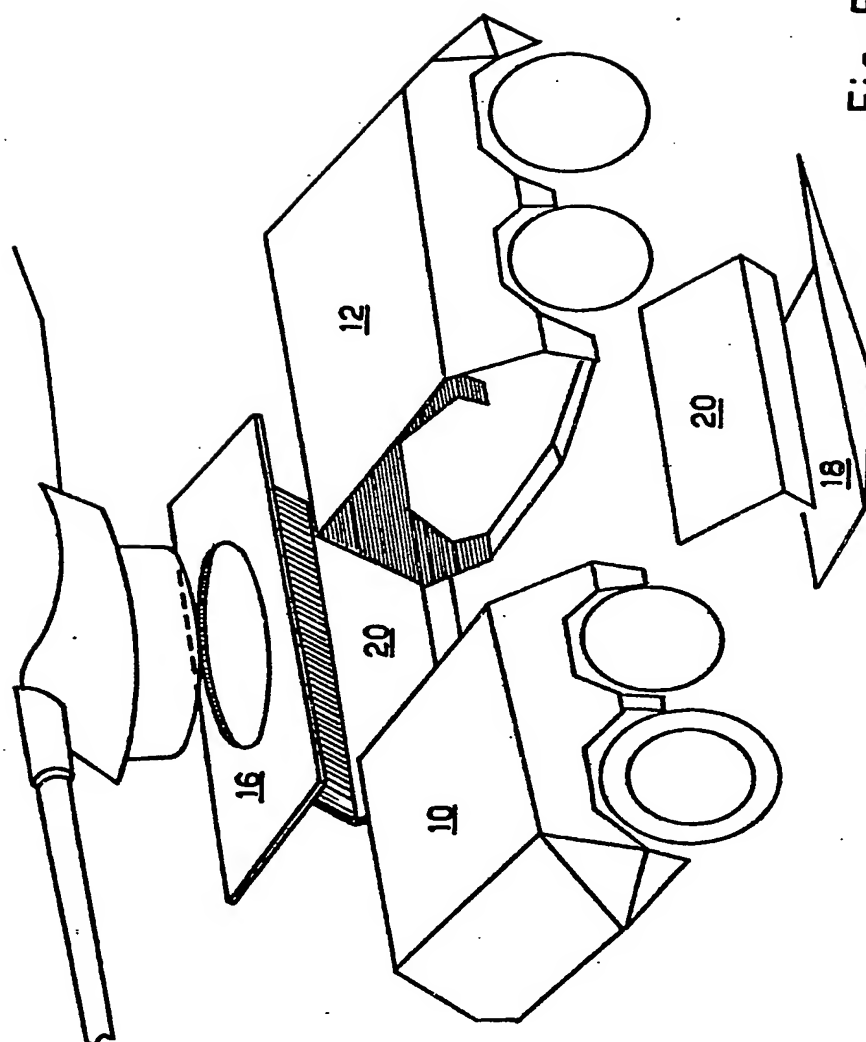


Fig. 5

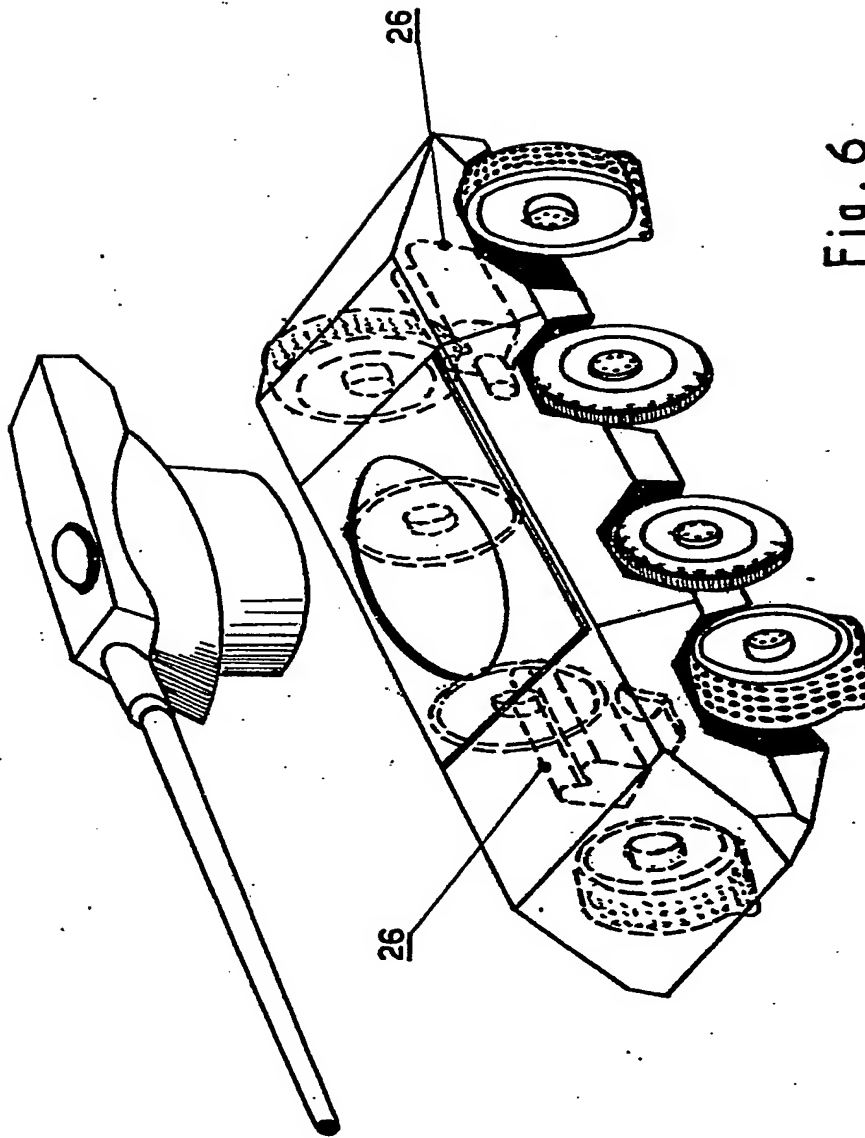


Fig. 6

This Page Blank (uspto)

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☒ BLACK BORDERS
- ☒ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

This Page Blank (uspto)